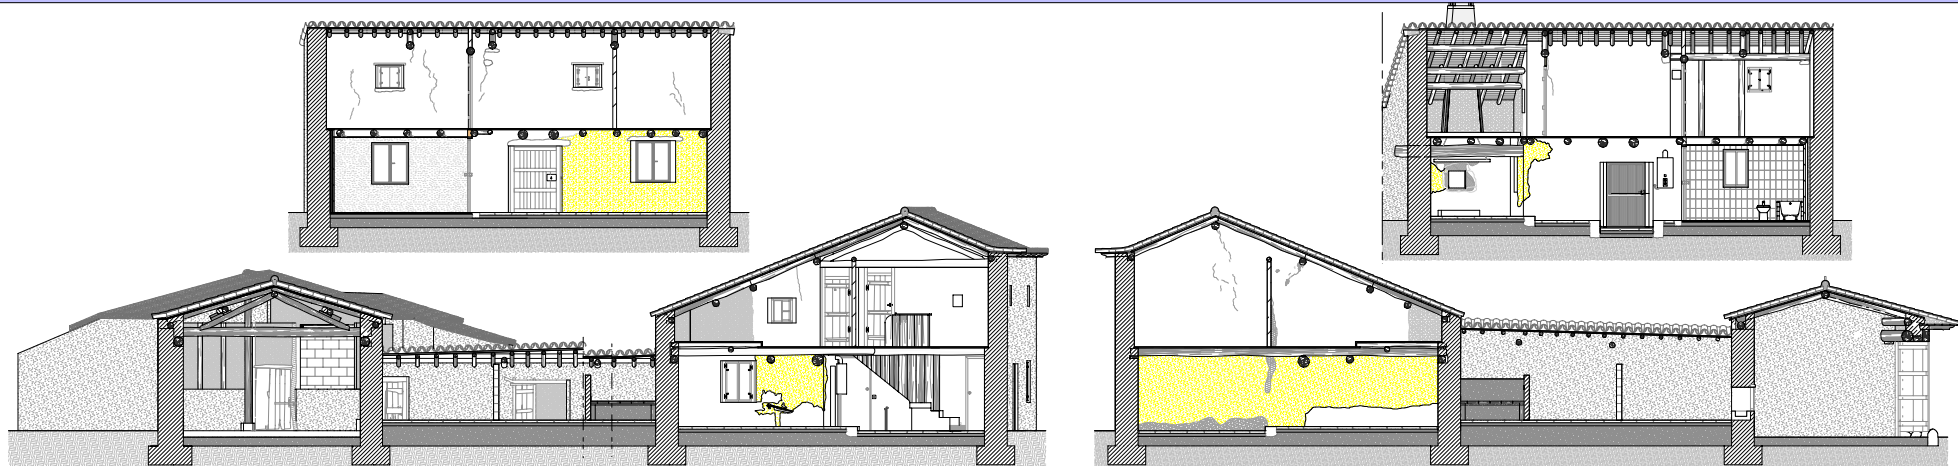

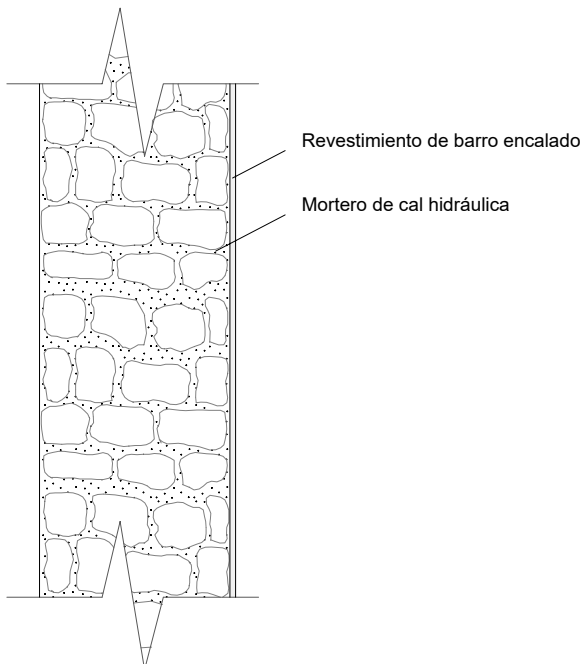
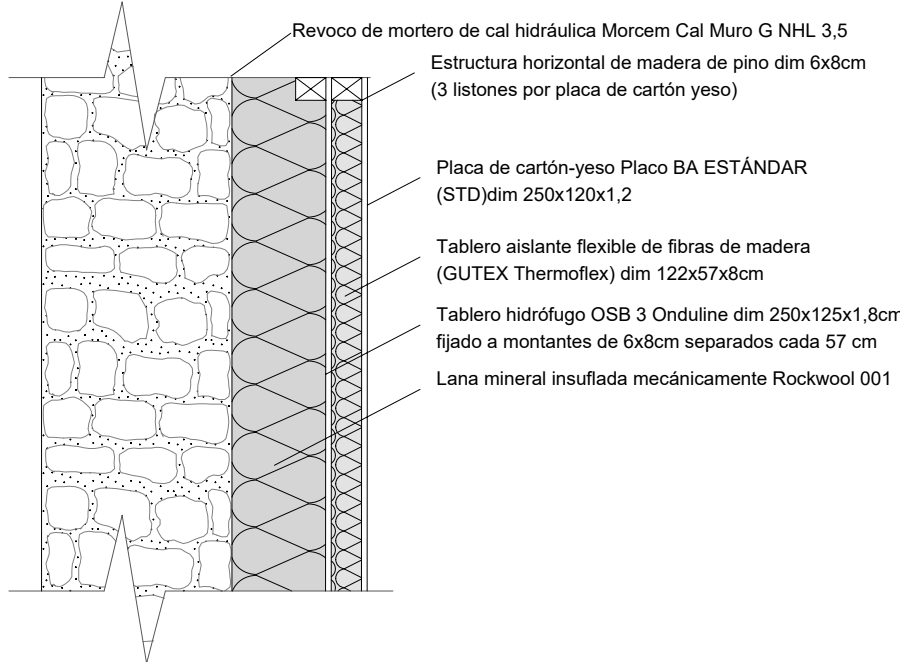


FICHA	11.1	DESPRENDIMIENTOS EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/200		
Parte interior de los muros de la vivienda			
Referencia en planos			
P 16;20;21			
Descripción de la lesión			
Separación del revestimiento de barro encalado del muro.			
Análisis y posibles causas	Fotografía	Procedimiento gráfico	
		<p><b>Estado Actual. e=1/20</b></p>  <p>Revestimiento de barro encalado</p> <p>Mortero de cal hidráulica</p> <p><b>Solución. e=1/20</b></p>  <p>Revoco de mortero de cal hidráulica Morcem Cal Muro G NHL 3,5</p> <p>Estructura horizontal de madera de pino dim 6x8cm (3 listones por placa de cartón yeso)</p> <p>Placa de cartón-yeso Placo BA ESTÁNDAR (STD)dim 250x120x1,2</p> <p>Tablero aislante flexible de fibras de madera (GUTEX Thermoflex) dim 122x57x8cm</p> <p>Tablero hidrófugo OSB 3 Onduline dim 250x125x1,8cm fijado a montantes de 6x8cm separados cada 57 cm</p> <p>Lana mineral insuflada mecánicamente Rockwool 001</p>	