


FICHA	16	PINTADAS	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/50		
Casetón escalera			
Referencia en planos			
Plano 21			
Descripción de la lesión			
Aparición de pintadas de spray afectando principalmente a condicionantes estéticos.	Fotografía	Procedimiento gráfico	
Análisis y posibles causas			
Criterio de intervención	Se procederá a lijar manualmente la base de madera afectada con la pintura con un papel de lija de grano grueso para que no se embace rápidamente con la pintura y el serrín. Posteriormente, cuando se vea la madera asomar entre la pintura, utilizamos un papel de lija de grano medio para lijar la totalidad del casetón de la madera. Finalmente, cuando queden pequeños trozos de pintura, lijaremos la totalidad del casetón con una lija de grano fino, limpiaremos la superficie a tratar con un trapo y procederemos a aplicar un tratamiento tapaporo (CEDRIA Selladora) que aumenta la adherencia del posterior protector (Xyladecor Mate Extra 3 en 1) con acabado en color roble.		