

FICHA	8.1	HUMEDAD POR CAPILARIDAD DEBIDO A FILTRACIÓN EN CUBIERTA	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/200		
Parte inferior cerramiento caseta herramientas			
Referencia en planos			
P 16; 20			
Descripción de la lesión			
Aparición incontrolada de agua que actúa sobre la base del muro, afectando a sus propiedades y su apariencia, sirviendo así de vehículo para otras patologías			
Análisis y posibles causas	<p><b>Descripción gráfica de la lesión</b></p> <p><u>Estado Actual. e=1/25</u></p> 		
Criterio de intervención	<p>Primero se procederá a eliminar la humedad por filtración (ficha 7.1) que ha sido origen de la causa de la humedad por capilaridad, solucionando correctamente el encuentro entre el muro y la cubierta y el remate del faldón al estilo tradicional de la zona (lajas de pizarra volando sobre el muro) y aprovechando para colocar una lámina impermeable (Dupont Maydilit/ Tyvek Pro) bajo las tejas.</p> <p>Posteriormente, realizaremos una aireación natural dejando abiertas las puertas y ventanas hasta que desaparezca finalmente.</p> <p><u>Solución. e=1/25</u></p> 		