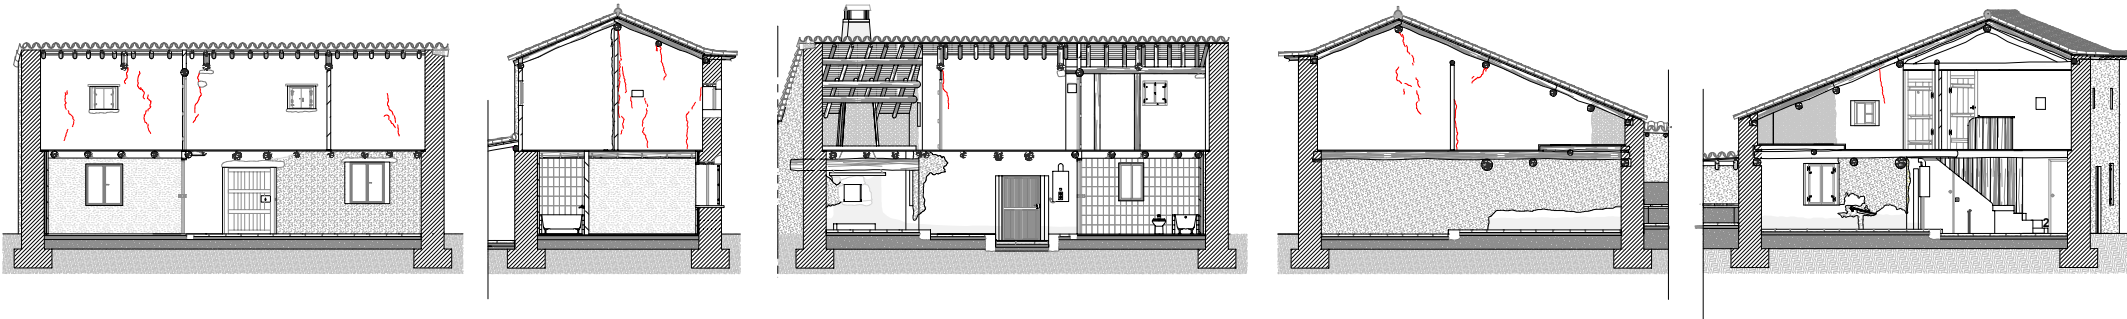

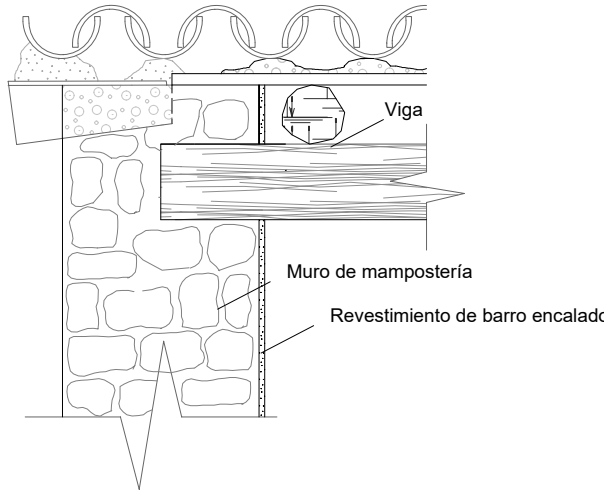
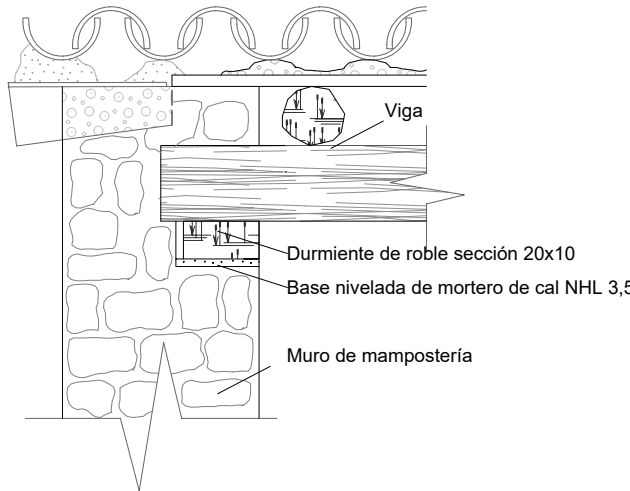


FICHA	6.1	FISURAS SUPERFICIALES POR EL APOYO DE VIGAS DE CUBIERTA	
Situación de la lesión	Situación en los planos. e=1/200		
Revestimiento interior muros de vivienda			
Referencia en planos			
Plano 20;21			
Descripción de la lesión			
Aberturas irregulares en el revestimiento interno de los muros de la vivienda.			
Análisis y posibles causas	Fotografía	Procedimiento gráfico	
		<p><u>Estado Actual. e=1/20</u></p>  <p><u>Solución. e=1/20</u></p> 	
Criterio de intervención			
<p>Primero retiraremos el revestimiento de barro encalado en la zona afectada. Para ello se humedecerá la pared con un rodillo y se procederá a retirar el barro con la ayuda de una piqueta y el empleo de la espátula sobre las juntas.</p> <p>Después colocaremos durmientes embebidos en el muro de carga, debajo de donde apoyan los elementos estructurales. Debemos colocar puntales debajo de las vigas y pares, para poder abrir los huecos.</p> <p>Usaremos un mortero de cal de fraguado rápido (Morcem® Cal Muro G) para garantizar una superficie de apoyo de ese durmiente y sellar las fisuras, y finalmente colocaremos tabloncillos de madera de sección 20x10.</p>			