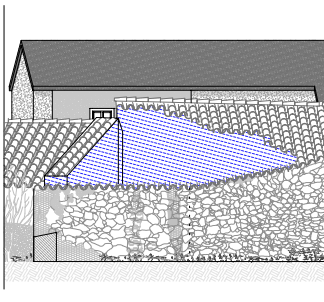
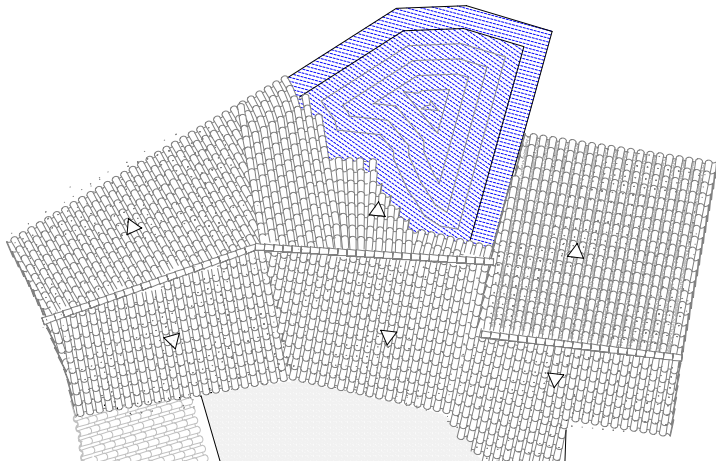


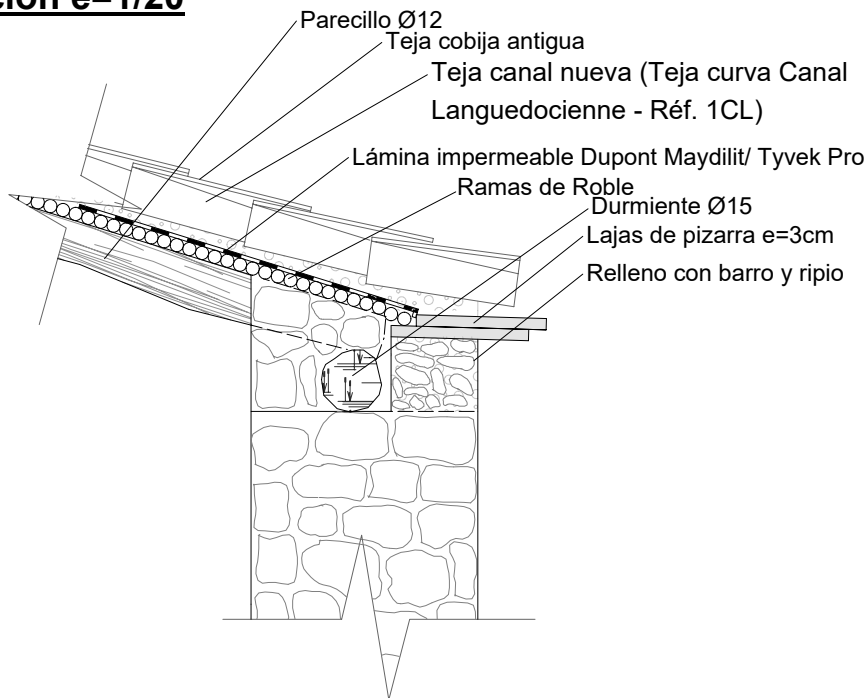


FICHA	5	ROTURA Y DESPRENDIMIENTO DE CUBIERTA	
Situación de la lesión		Situación en los planos. e=1/200	
Faldón norte de la cubierta del pajar			
Referencia en planos			
Plano 17;19			
Descripción de la lesión			
Rotura de la estructura de la cubierta y desprendimiento de la misma			
Fotografía		Procedimiento gráfico	
		Solución en planta e=1/100	
			
Análisis y posibles causas		Solución en sección e=1/20	
Desprendimiento de la cubierta como consecuencia de la sobrecarga en la misma y la pérdida de capacidad mecánica de la estructura.			
Criterio de intervención			
Se procederá a reestructurar la cubierta entera según se preveé el estado antes de su derrumbe. Una vez hecha la estructura, se colocará el material de cubrición según el estado original de la misma (ramas de roble sobre los parecillos de la cubierta, barro bajo tejas canales y tejas canales con acabado rústico) con el remate del faldón solucionado al estilo tradicional de la zona (lajas de pizarra volando sobre el muro) y aprovechando para colocar una lámina impermeable (Dupont Maydilit/ Tyvek Pro) bajo las tejas.			